



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 35—2006

## 杠 杆 表

Dial Test Indicator

2006-05-23 发布

2006-11-23 实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJG 35—2006

# 杠杆表检定规程

Verification Regulation of  
Dial Test Indicator

JJG 35—2006  
代替 JJG 35—1992

本规程经国家质量监督检验检疫总局 2006 年 5 月 23 日批准，并自 2006 年 11 月 23 日施行。

归口单位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：中国测试技术研究院

广西计量检测研究院

桂林量具刃具厂

参加起草单位：湖北省计量测试研究院

本规程委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释

**JJG 35—2006****本规程主要起草人：**

陈永康 (中国测试技术研究院)

曹 箭 (中国测试技术研究院)

冉 庆 (中国测试技术研究院)

全贻智 (广西计量检测研究院)

赵伟荣 (桂林量具刃具厂)

**参加起草人：**

何幼平 (湖北省计量测试研究院)

## 目 录

1 范围.....	( 1 )
2 引用文献.....	( 1 )
3 概述.....	( 1 )
4 计量性能要求.....	( 2 )
4.1 指针与表盘的相互位置.....	( 2 )
4.2 指针末端及表盘刻线宽度.....	( 2 )
4.3 测头的表面粗糙度.....	( 2 )
4.4 夹持柄的直径及工作长度.....	( 3 )
4.5 测力和转动测杆的作用力.....	( 3 )
4.6 漂移.....	( 3 )
4.7 响应速度.....	( 3 )
4.8 重复性.....	( 3 )
4.9 示值误差.....	( 4 )
4.10 回程误差 .....	( 4 )
5 通用技术要求.....	( 4 )
5.1 外观.....	( 4 )
5.2 各部分相互作用.....	( 4 )
6 计量器具控制.....	( 5 )
6.1 检定条件.....	( 5 )
6.2 检定项目.....	( 5 )
6.3 检定方法.....	( 6 )
6.4 检定结果的处理.....	( 8 )
6.5 检定周期.....	( 8 )
附录 A 杠杆表示值误差测量结果不确定度评定 .....	( 9 )
附录 B 检定证书和检定结果通知书（内页）格式 .....	(11)

## 杠杆表检定规程

### 1 范围

本规程适用于分度值/分辨力为 0.01mm, 量程不超过 1mm 及分度值/分辨力为 0.001mm、0.002mm, 量程不超过 0.4mm 的指针式和数显式杠杆表（以下简称杠杆表）的首次检定、后续检定和使用中检验。

### 2 引用文献

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

GB/T 8123—1998 杠杆指示表


GB/T 18761—2002 电子数显指示表

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

### 3 概述


杠杆表是利用杠杆—齿轮或杠杆—螺旋等传动机构，将测杆的摆动转换为指针的角度移或数字显示的计量器具，主要用于形状和位置误差及尺寸的测量。

杠杆表的外形主要如图 1、图 2 和图 3 所示。

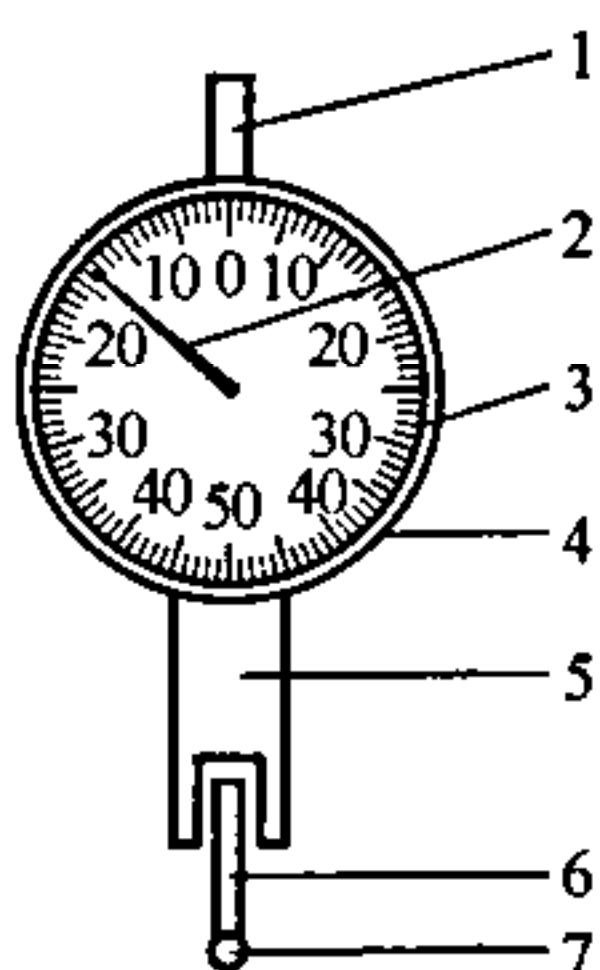


1—夹持柄；2—指针；3—表圈；4—表盘；  
5—表体；6—测杆；7—测头

图 1 正面式杠杆表

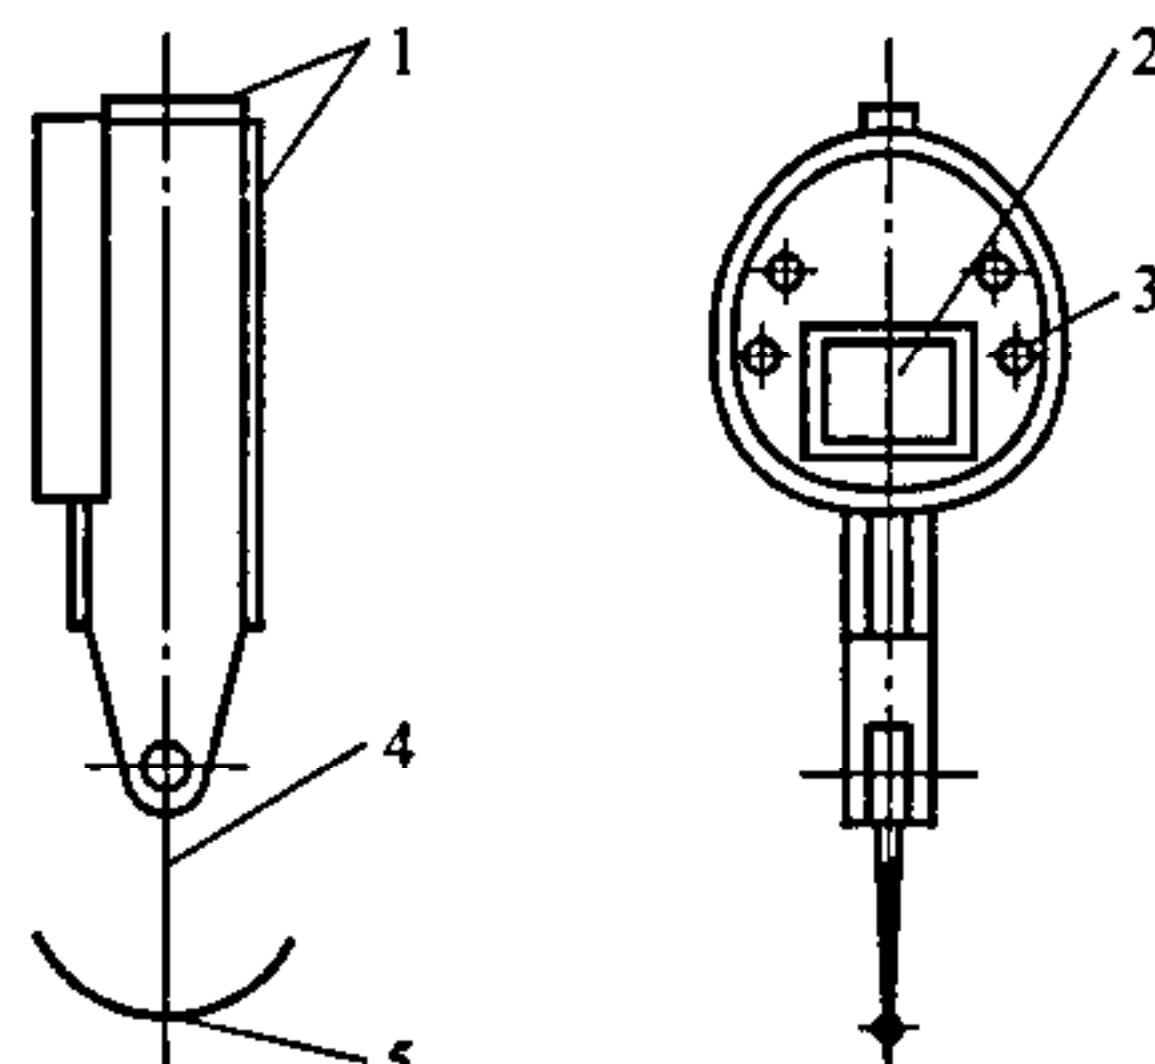

1—燕尾；2—显示屏；3—功能键；4—测杆；5—测头

图 2 数显式杠杆表

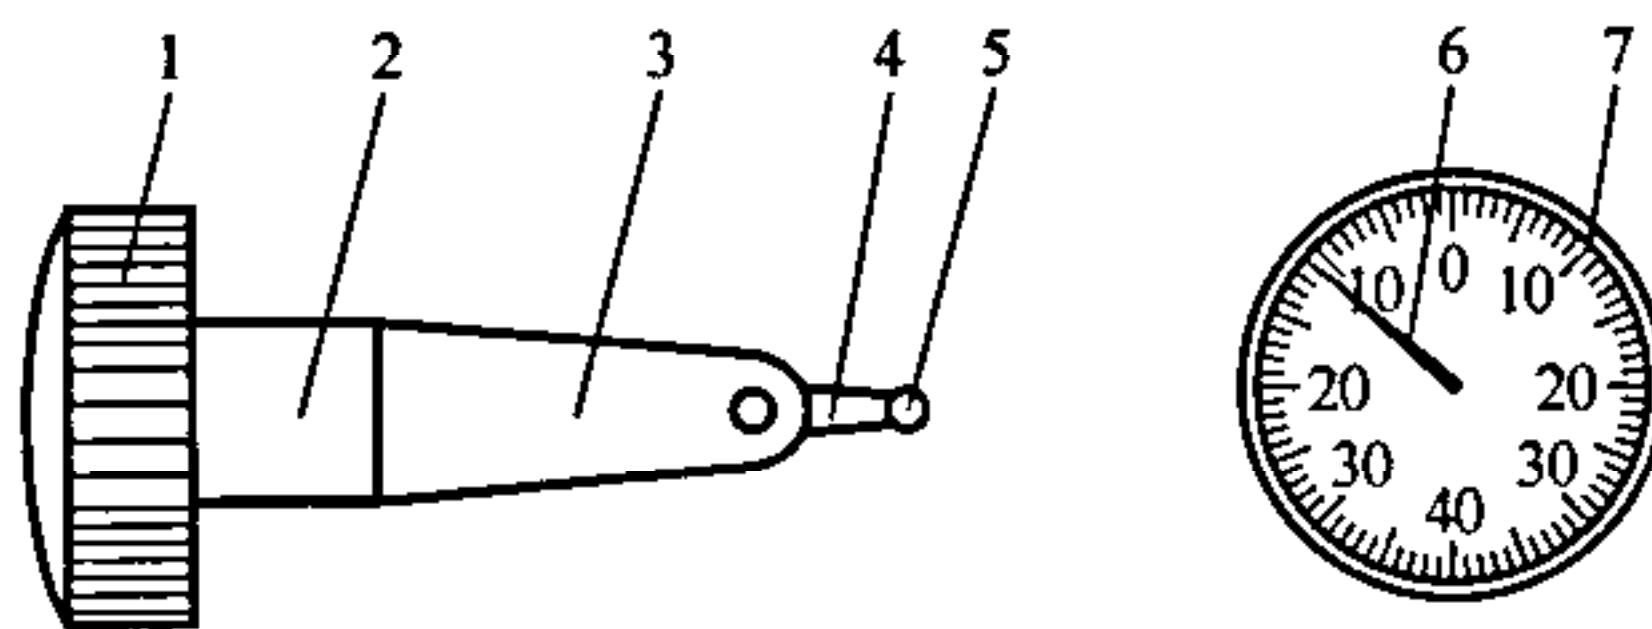

1—表圈；2—夹持柄；3—表体；4—测杆；5—测头；6—指针；7—表盘

图3 端面式杠杆表

## 4 计量性能要求

### 4.1 指针与表盘的相互位置

4.1.1 杠杆表的测杆处于自由状态时，杠杆百分表指针应在零刻线左侧（10~25）个刻线范围内；杠杆千分表指针应在零刻线左侧（5~10）个刻线范围内。

注：1. 正面式和侧面式的零刻线应位于表体的对称平面上。端面式的零刻线应位于测杆摆动的平面内（见图1、图3）。

注：2. 具有换向器的杠杆表，换前换后，指针应分别在零刻线的左、右侧且满足要求。

4.1.2 杠杆表的总行程应大于量程的10%。

4.1.3 指针末端与表盘刻线方向应一致，无目力可见的偏斜，指针末端上表面至表盘刻线面之间的距离应符合表1的要求。

表1 指针末端上表面至表盘刻线面之间的距离

类 别	指针末端上表面至表盘刻线面距离/mm
杠杆百分表	$\leq 0.9$
杠杆千分表	$\leq 0.7$

4.1.4 指针末端应盖住短刻线长度的（30~80）%。

### 4.2 指针末端及表盘刻线宽度

均应在（0.1~0.2）mm范围内。

### 4.3 测头的表面粗糙度

应符合表2的要求。

表2 测头的表面粗糙度

测头材料	$R_a/\mu\text{m}$
钢、人造刚玉	0.1
硬质合金	0.2

**JJG 35—2006**

**4.4 夹持柄的直径及工作长度**  
应符合表 3 的要求。

**表 3 夹持柄的直径及工作长度**

夹持柄的直径/mm	夹持柄工作长度/mm
$\phi 6_{-0.06}^0$	
$\phi 8_{-0.06}^0$	$\geq 12$
$\phi 12_{-0.06}^0$	

**4.5 测力和转动测杆的作用力**  
应符合表 4 的要求。

**表 4 测力和转动测杆的作用力**

最大测力 (N)	测力变化 (N)	转动测杆的作用力 (N)
0.5	0.2	3~8

**4.6 漂移**

数显式杠杆表测量杆在任意位置时，数字漂移每小时应不大于 1 个分辨力。

**4.7 响应速度**

分辨力为 0.01mm 的数显式杠杆表，测量杆的响应速度应为 0.5m/s；分辨力为 0.001mm 的数显式杠杆表，测量杆的响应速度应为 0.3m/s。

**4.8 重复性**

应不超过表 5 的要求。

**表 5 重复性**

类 别	重复性/ $\mu\text{m}$	
	1 级	2 级
杠杆百分表	3	5
杠杆千分表	1	1.2
数显式 杠杆百分表		10
数显式 杠杆千分表		1

注：指针式杠杆百分表、杠杆千分表的首次检定必须按 1 级要求，后续检定也是先按 1 级要求，对 1 级要求不能满足的，可按 2 级要求处理，并在检定证书中注明。数显式杠杆表不分级。

**JJG 35—2006****4.9 示值误差**

杠杆表的示值最大允许误差应不超过表 6 的要求。

**表 6 最大允许误差和回程误差要求**

类 别	最大允许误差/ $\mu\text{m}$						回程误差/ $\mu\text{m}$	
	全量程范围		任意 0.1mm		任意 0.02mm			
	1 级	2 级	1 级	2 级	1 级	2 级	1 级	2 级
杠杆百分表	13	15	5	8	—	—	3	5
杠杆千分表	4	6	—	—	2	4	2	3
数显式杠杆百分表	20		10		—		10	
数显式杠杆千分表	5		—		3		2	

注：指针式杠杆百分表、杠杆千分表的首次检定必须按 1 级要求，后续检定也是先按 1 级要求，对 1 级要求不能满足的，可按 2 级要求处理，并在检定证书中注明。数显式杠杆表不分级。

**4.10 回程误差**

回程误差最大值应不超过表 6 的要求。

**5 通用技术要求****5.1 外观**

5.1.1 杠杆表的表盘刻线应清晰平直，不应有目力可见的断线和粗细不匀；表蒙应透明洁净，无明显的气泡和划痕；测头上不应有碰伤、锈迹、斑点和明显的划痕。其他表面不应有脱漆、脱铬和毛刺以及影响外观质量的其他缺陷。

5.1.2 表上必须有制造厂名或厂标、出厂编号、分度值/分辨力。

5.1.3 数显式杠杆表数字显示应清晰、完整；功能键灵活、可靠；标注应清晰、准确。

5.1.4 后续检定的杠杆表，其测头不应有严重的磨损，允许有不影响测量准确度的外观缺陷。

**5.2 各部分相互作用**

5.2.1 表圈和表体的配合应无明显的松动现象，表圈转动应平稳，静止应可靠。

5.2.2 表体处于任何方位时，测杆的摆动及指针的回转应平稳、灵活，不得有跳动、卡住和阻滞现象。

5.2.3 当以较快速度拨动测杆时，指针不应松动和脱落。

5.2.4 在外力作用下，测杆从表体轴线方向向右或向左平稳转动不少于 90°（图 4 的 I 和 II 位置），并在转动后的任意位置上作用可靠。

5.2.5 夹持柄、换向器等的作用均应方便、可靠。

## 6 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。

### 6.1 检定条件

6.1.1 检定杠杆表的室温应在  $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$  范围内，检定前受检杠杆表在室内平衡温度时间一般不少于 1.5h。

### 6.1.2 检定设备

杠杆表检定所用标准器及设备见表 7。

### 6.2 检定项目

杠杆表的首次检定、后续检定和使用中检验项目见表 7。

表 7 检定项目、标准器及设备

序号	检定项目	主要标准器及设备	首次检定	后续检定	使用中检验
1	外观	—	+	+	+
2	各部分相互作用	—	+	+	+
3	指针与表盘 的相互位置	—	+	+	-
4	指针末端 及表盘刻线宽度	工具显微镜 MPE: $\pm (1 + L/100) \mu\text{m}$	+	-	-
5	测头的 表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 MPE: $+12\% \sim -17\%$	+	-	-
6	夹持柄的直径 及工作长度	千分尺: 1 级 钢直尺 MPE: $\pm 0.1\text{mm}$	+	-	-
7	测力和转动 测杆的作用力	量具测力仪 MPE: $\pm 2\%$	+	-	-
8	漂移	—	+	+	-
9	响应速度	—	+	-	-
10	重复性	半圆柱侧块 带筋工作台及臂架	+	+	+
11	示值误差	百分表检定仪 MPE: $3\mu\text{m}$ 千分表检定仪 MPE: $1\mu\text{m}$	+	+	-
12	回程误差	百分表检定仪 MPE: $3\mu\text{m}$ 千分表检定仪 MPE: $1\mu\text{m}$	+	+	-

注：“+”号表示应检项目，“-”号表示可不检项目。

## 6.3 检定方法

### 6.3.1 外观

目力观察。

### 6.3.2 各部分相互作用

观察和试验。

### 6.3.3 指针与表盘的相互位置

目力观察。

杠杆表的总行程应在测杆的两个作用方向上，分别移动测头观察指示值。

检定指针末端上表面到表盘的距离，用目力观察。有争议时用工具显微镜检定。用工具显微镜检定时，采用五倍物镜，对指针上表面和表盘分别调焦，利用微动升降读数装置或附加百分表分别读数。两次读数之差即为指针末端上表面到表盘刻线面之间的距离。

### 6.3.4 指针末端及表盘刻线宽度

在工具显微镜上进行检定。刻线宽度应至少抽检三条刻线。

### 6.3.5 测头的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块比较检定。

### 6.3.6 夹持柄的直径及工作长度

夹持柄的直径用千分尺检定，工作长度用钢直尺检定。

### 6.3.7 测力和转动测杆的作用力

用分度值不大于 0.1N 的量具测力仪检定。

将受检表装夹在可以微动升降的臂架上，将测杆沿其测量方向与量具测力仪的工作面接触，使臂架慢慢下降，当指针在零刻度、中点和工作行程终点附近时，分别在测力仪上读数。正行程检定完后继续使指针转过约五个分度，再进行反行程检定。

测力应在测杆的两个作用方向上（图 4 中 I 和 II 位置）分别进行检定。

检定转动测杆的作用力应慢慢下降臂架直至测杆转动时，在测力仪上读出作用力值。此项检定应在测杆处于图 4 中的 0、I 和 II 三个位置分别进行检定。

### 6.3.8 漂移

数显表测杆在自由状态下，观察其显示数字在 1h 内的变化量。

### 6.3.9 响应速度

用手动速度模拟，推动测量杆观察显示数值是否正常。

### 6.3.10 重复性

将杠杆表安装在臂架上，调整杠杆表的测杆轴线平行于带筋工作台的台面。然后将

半径约为10mm的半圆柱侧块（量块附件）放在工作台上，调整表的测头与侧块圆柱面最高点接触，此时表的指针大致处于量程的中点。沿着侧块母线垂直的方向，在工作台上同方位移动侧块5次，每次侧块的最高点与表的测头接触出现最大值（转折点）时，记下读数。取5个读数中的最大值与最小值之差为受检表的重复性（见图5）。

重复性应在测杆的两个作用方向上（图4中I和II位置）分别进行检定。

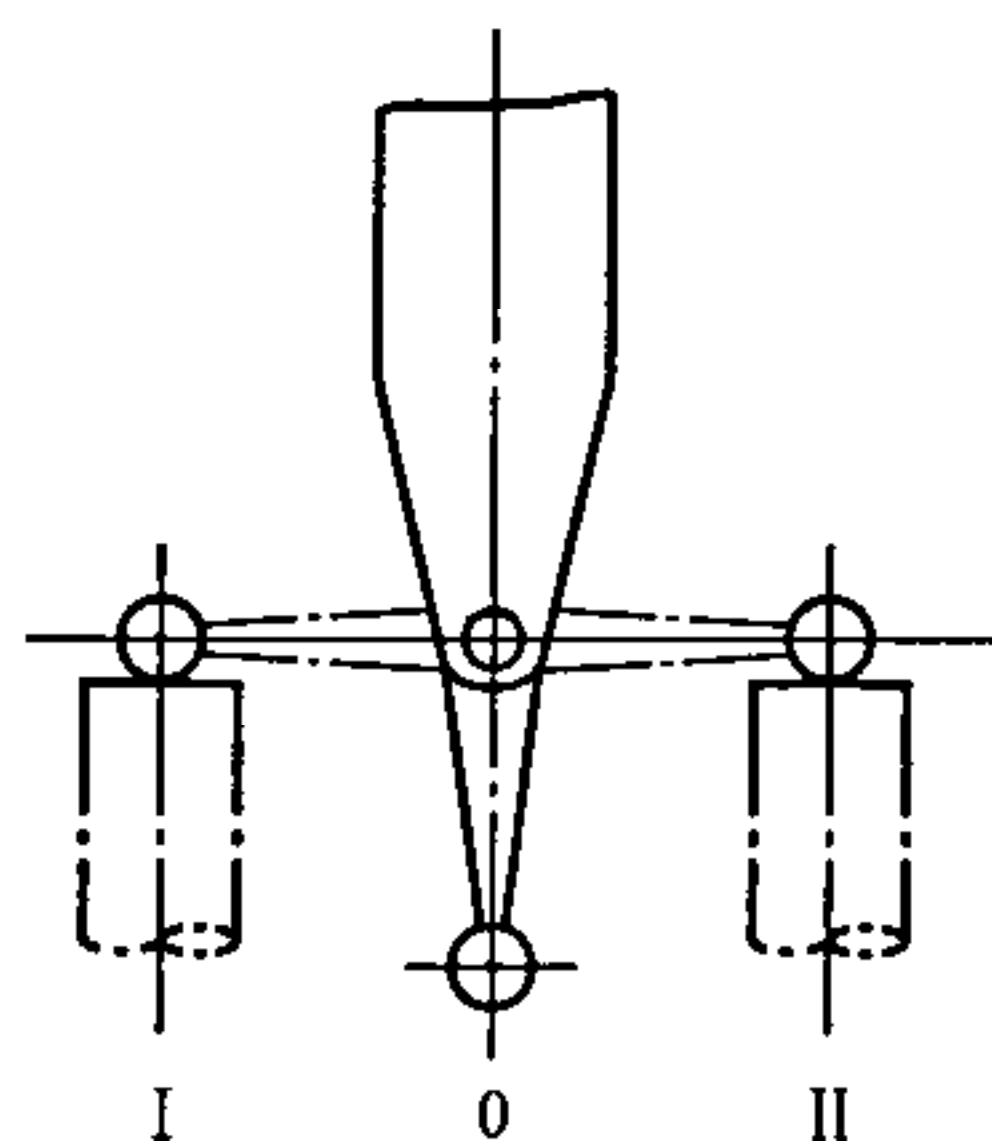


图4

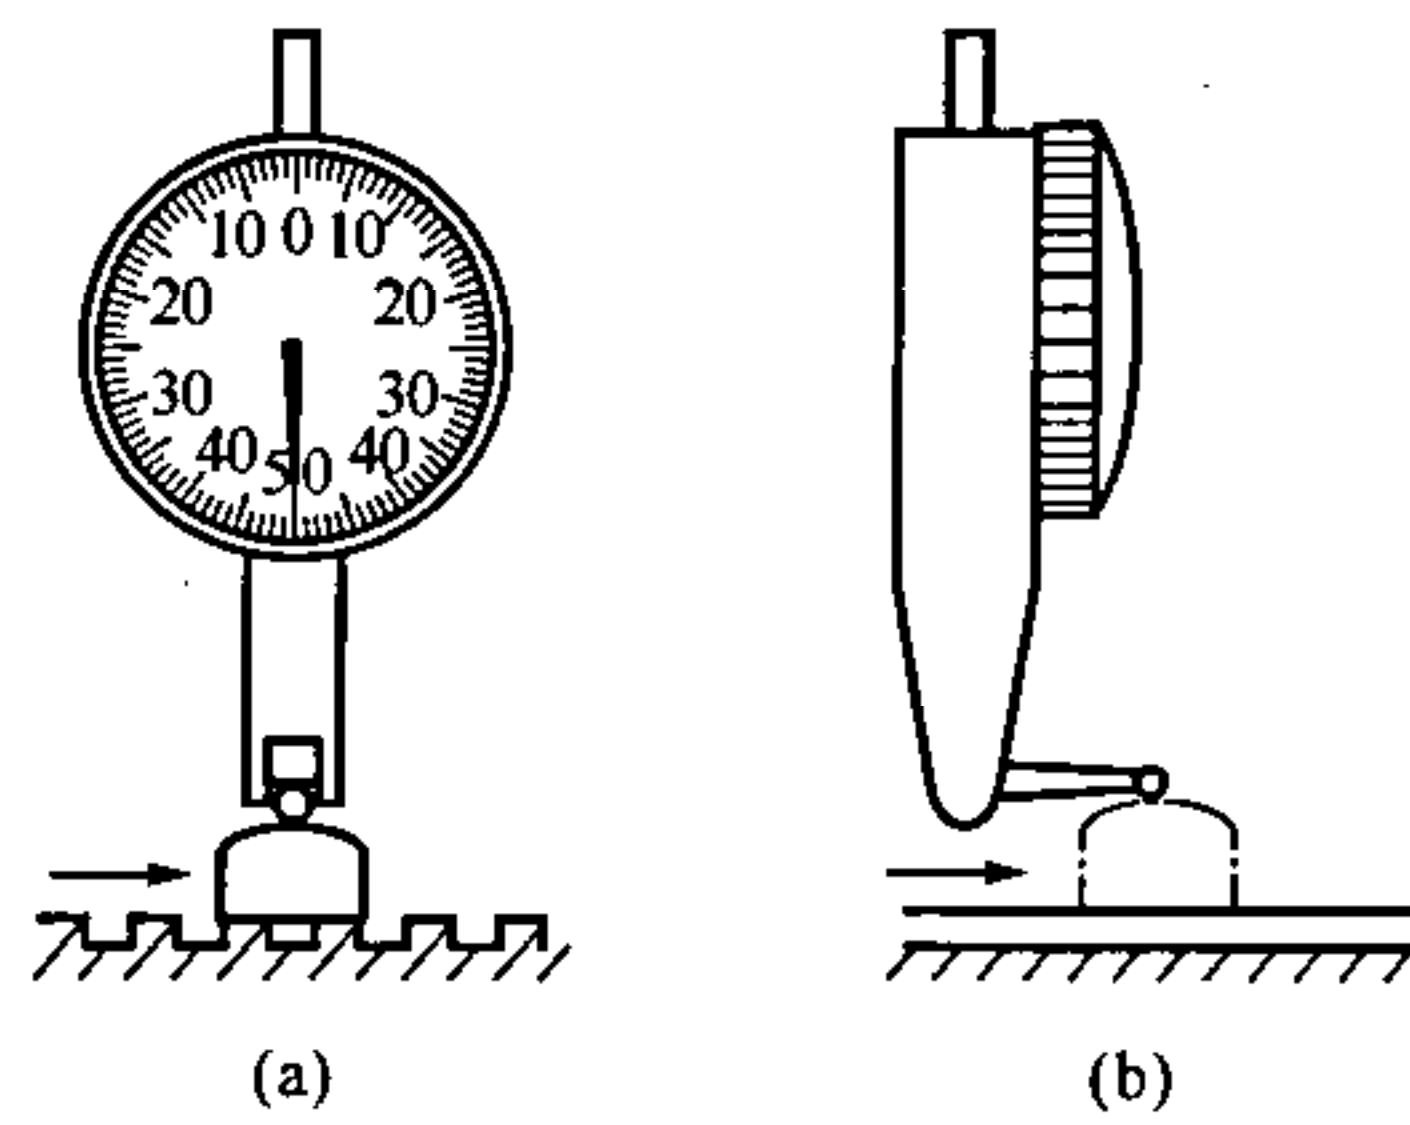


图5

### 6.3.11 示值误差

杠杆表全量程的示值误差（极差）是指在全量程内正、反向检定时，取正行程内各受检点的误差读数中最大值与最小值之差。任意0.1mm和任意0.02mm的示值误差（极差）是指两相邻受检点的正向误差读数中的最大值与最小值之差。

检定时，将杠杆表装夹在检定仪上，调整杠杆表的测杆轴线与其表体对称平面垂直。即把杠杆表测头调在检定仪测杆的轴心位置，转动表盘将杠杆表的零刻线置于表体的对称平面内（端面式杠杆表的零刻度应置于测杆摆动的平面内），调整检定仪，当杠杆表指针指到量程的中点时，表的测杆轴线应与检定仪的测量轴线相垂直。重新调整检定仪使被检表对零，按间隔（杠杆百分表0.1mm、杠杆千分表0.02mm）依次转动检定仪微分筒，在被检表上读误差，直到工作行程终点。然后，继续运行（5~10）分度，接着进行反向检定。在检定过程中，中途不得任意改变测杆的移动方向，也不应对受检表或检定仪作任何调整。反向行程读误差时其正负号和正行程时的相同。

将杠杆表测杆转180°（从图4中I位置转到II位置），用上述方法检定测杆的另一个作用方向上的示值误差。两个作用方向上检定的结果均应符合表6要求。

此项检定也可用满足要求的其他方法进行。

### 6.3.12 回程误差

在示值误差检定完成后，取正、反行程各对应点的读数之差中的最大值为回程误差。

### 6.4 检定结果的处理

经检定符合本规程要求的杠杆表发给检定证书；不符合要求的杠杆表发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

### 6.5 检定周期

检定周期可根据使用的具体情况确定，一般不超过1年。

## 附录 A

### 杠杆表示值误差测量结果不确定度评定

#### A.1 测量方法

示值误差是用符合 JJG 201—1999 规程要求的指示类量具检定仪，按间隔 0.1mm 或 0.02mm 进行检定。

现对杠杆百分表 0.8mm 点及杠杆千分表 0.18mm 点示值误差测量结果不确定度进行评定。

#### A.2 数学模型

杠杆表示值误差  $e$ :

$$e = L_d - L_s \quad (\text{A.1})$$

式中： $L_d$ ——杠杆表示值（20℃ 条件时）；

$L_s$ ——检定仪的示值（20℃ 条件时）。

#### A.3 灵敏系数与方差

$$\begin{aligned} c_1 &= \partial e / \partial L_d = 1 & c_2 &= \partial e / \partial L_s = -1 \\ u^2(e) &= c_1^2 u_1^2 + c_2^2 u_2^2 = u_1^2 + u_2^2 \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

#### A.4 不确定度一览表

杠杆百分表不确定度一览表

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$	$c_i = \partial f / \partial x_i$	$ c_i  \cdot u(x_i) / \mu\text{m}$
$u_1$	重复性	$0.6 \mu\text{m}$	1	0.6
$u_2$	检定仪示值误差	$1.15 \mu\text{m}$	1	1.15

杠杆千分表不确定度一览表

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$	$c_i = \partial f / \partial x_i$	$ c_i  \cdot u(x_i) / \mu\text{m}$
$u_1$	重复性	$0.07 \mu\text{m}$	1	0.07
$u_2$	检定仪示值误差	$0.3 \mu\text{m}$	1	0.3

#### A.5 输入量标准不确定度的评定

##### A.5.1 重复性引入的不确定度分量 $u_1$ :

用百分表检定仪检定杠杆百分表同一点，重复测量 10 次（0、1、0、0、1、1、0、

**JJG 35—2006**

1、1、0 $\mu\text{m}$ )。求得其标准偏差  $s = 0.6\mu\text{m}$ 。

$$\text{杠杆百分表: } u_1 = 0.6 \text{ } (\mu\text{m})$$

用千分表检定仪检定杠杆千分表同一点，重复测量 10 次 (0、0.1、0、0.2、0、0.1、0.1、0、0.1、0 $\mu\text{m}$ )。求得其标准偏差  $s = 0.07\mu\text{m}$ 。

$$\text{杠杆千分表: } u_1 = 0.07 \text{ } (\mu\text{m})$$

#### A.5.2 检定仪示值误差引入的不确定度分量 $u_2$ :

百分表检定仪示值误差: 2 $\mu\text{m}$ /任意 1mm。千分表检查仪示值误差: 1 $\mu\text{m}$ /任意 1mm; 0.5 $\mu\text{m}$ /任意 0.5mm。按均匀分布。

$$\text{百分表检定仪: } u_2 = 2/\sqrt{3} = 1.15 \text{ } (\mu\text{m})$$

$$\text{千分表检查仪: } u_2 = 0.5/\sqrt{3} = 0.3 \text{ } (\mu\text{m})$$

#### A.6 合成标准不确定度 $u_c$ :

$$\begin{aligned}\text{杠杆百分表: } u_c &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \\ &= \sqrt{0.6^2 + 1.15^2} \\ &= 1.3 \text{ } (\mu\text{m})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{杠杆千分表: } u_c &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \\ &= \sqrt{0.07^2 + 0.3^2} \\ &= 0.31 \text{ } (\mu\text{m})\end{aligned}$$

#### A.7 扩展不确定度 $U$ :

杠杆百分表:

$$U = k \cdot u_c = 2 \times 1.3 = 2.6 \text{ } (\mu\text{m}), \quad k = 2$$

杠杆千分表:

$$U = k \cdot u_c = 2 \times 0.31 = 0.62 \text{ } (\mu\text{m}), \quad k = 2$$

#### A.8 测量结果不确定度报告与表示

杠杆百分表用百分表检定仪检定 0.8mm 点及杠杆千分表用千分表检查仪检定 0.18mm 点，其示值误差的测量结果不确定度分别为：

$$\text{杠杆百分表: } U = 2.6 \text{ } (\mu\text{m}), \quad k = 2$$

$$\text{杠杆千分表: } U = 0.62 \text{ } (\mu\text{m}), \quad k = 2$$

均小于最大允许误差的三分之一，所以检定方法是合理、可行的。

**JJG 35—2006****附录 B****检定证书和检定结果通知书（内页）格式****B.1 检定证书内页格式****检 定 结 果**

温度： ℃      相对湿度： %

序号	主要检定项目	检定结果
1	各部分相互作用	
2	测量重复性	
3	示值误差	
4	回程误差	
检定依据：JJG 35—2006 杠杆表检定规程。		

注：检定结果，应给出量化的值（不要简单给“合格”二字）。

检定单位地址：

联系电话：

传真：

**B.2 检定结果通知书内页格式**

具体要求同 B.1，并指出不合格项目。

中华人民共和国  
国家计量检定规程

杠杆表

JJG 35—2006

国家质量监督检验检疫总局发布

\*

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲2号

邮政编码 100013

电话 (010)64275360

<http://www.zgjl.com.cn>

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

\*

880 mm×1230 mm 16开本 印张1 字数16千字

2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

印数1—2 000

统一书号 155026 · 2177